

 沪制 00000404 号

执行标准: GB/T 26497-2011

YP 型电子天平 使用说明书

一、概述

YP 型数字式系列电子天平是采用高稳定性传感器和单片微机组成的智能化天平。

它解决了目前国内外用电阻应变式传感器带来的蠕变、线性等问题。它具有去皮重、自校、记忆、计数、故障显示等功能。本天平称量准确，快速稳定，操作简单，功能齐全，适用于工业、农业、商业、学校、科研等单位作快速测定物体的质量和数量。

按键说明

ON/OFF——“开/关”键 TARE/ CAL——“去皮”

或“校准”键

UNIT——“单位转换”键 PCS——“计

数”键

警告：



1. 严禁将天平置于高温、潮湿或有爆炸危险的场所
2. 严禁撞击、重压。
3. 天平长期不使用时，每隔壹个月应充电一次，以免电池损坏。
4. 天平附件应使用本公司产品。

二、规格及性能指标 执行标准 GB/T 26497-2011.JJG1036-2008

本说明书适用于以下型号规格：

电 源 : AC220V-DC9V300 mA 内置可充电电池: 4V/1.5Ah	最大功率: 3W	准确度等级: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> III </div>
型号: YP1001—300001 最小分度值 (d) : 0.1g	最大量程: 100g—30Kg 检定分度值 (e) : 1g	
型号: YP1000—30000 最小分度值 (d) : 1g	最大量程: 1Kg—30Kg 检定分度值 (e) : 10g	
型号: YP1002—20002 最小分度值 (d) : 0.01g	最大量程: 100g—2Kg 检定分度值 (e) : 0.1g	

三、操作准备

1. 打开天平包装，取出天平及配件，将天平置于稳定、平整的工作台上，调整调节脚使天平处于水平位置，应避免天平受震动、阳光照射、气流及强电磁干扰。
2. 在天平底部有蓄电池锁定装置。将开关拨至“”处，天平进入正常工作状态。如需搬动或运输请将开关拨至“”处。

四、开机

1. 插上电源线，连接天平主机。
2. 打开开关，依次显示“8.8.8.8.8.8.”，“电池电压 U= -----”“最大称量值”，“-----”，其中“-----”的显示时间视天平的使用环境而定，故勿将天平放在风口和不稳定的工作台上。最后显示

“ 0”、“ 0.0” 或“ 0.00” 的称量模式，如显示屏左上角“▶”符号闪烁，即表示工作场所不稳定，不可进行以下“五”至“八”项操作。

五、校准天平

1.校准前准备

将天平置于稳定、平整的工作台上，同时避免震动、阳光照射、气流及强电磁干扰。将天平电源打开，开机后半小时内进行操作，才会使校准结果更准确。

2.校准操作

先按“去皮”键，使天平归零。

校准：在秤盘上不加载任何物体的情况下，按住“CAL 校准”键，约过 3 秒后显示--CAL--”即刻松手，稍后显示闪烁的“校准砝码值”，将闪烁的“砝码值”的砝码置于秤盘上，显示“-----”

等待状态，稍后，显示“校准砝码值”，此时，将秤盘上的砝码取下，显示变为“-----”，稍后，显示零位，校准结束。（如校准后称量还是不准确，请及时联系厂家。）

六、称量

- 1.将天平开机预热稳定或校准后，显示“0”、“0.0”或“0.00”称量模式；
- 2.置被称物于秤盘上，即显示该物体的质量。

七、去皮重

- 1.置容器于秤盘上，天平显示该容器的质量；
- 2.按“TARE 去皮”键，天平显示零位，即已去皮重；
3. 置被称物于容器中，即显示该物体的质量。

八、天平计数操作

此项操作时，被称物必须大小、形状、质量

一致，个体间偏差不超过 5%，且单个质量大于天平最小读数。

1.在秤盘上放上计数时需用的容器，不需要容器可不放，按“ TARE 去皮”键，天平显示零位，然后按“ PCS 计数”键，天平显示“ 10”闪烁，右下角显示由“ g”转换成“ PCS”，此时将 10 个要计数的物体置于秤盘上，然后再按“ PCS 计数”键，天平显示“ -----”，稍后显示“ 10”，天平进入计数模式，可进行计数操作。

2.退出计数模式操作：在计数模式下按“计数”键即可退出计数模式。天平显示“ 0”、“ 0.0”或“ 0.00” g。

九、单位转换操作

天平在开机状态下，按“ UNIT 单位转换”

 
键，每按一次可依次显示“ CT”（克拉）、“ OZ”（盎司）、“ Lb”（磅）、“ g”（克），可根据用户需要显示不同的称量单位，天平开机默认单位为“ g”。

 
 


十、省电模式


在天平开机状态下，按住“ PCS 计数”键 3 秒后天平显示“ OFF”，再按一下“ PCS 计数”键，天平显示“ ON”，再按一下“ PCS 计数”键，天平显示“ 0”、“ 0.0”或“ 0.00” g，此时天平已开启省电模式，如秤盘上连续 10 秒没有被称物，天平自动进入待机状态。如需关闭省电模式，重复操作一次即可。

十一、天平蓄电池充电

1.当天平在蓄电池供电模式下，使用到一定时间后，蓄电池的电压会降低，天平左下角显示

“” 闪烁表示蓄电池电量低，需要充电，此时请连接充电器充电。

2. 连接充电器以后天平左下角显示  闪一下  闪一下表示正在充电。当天平左下角显示  闪二下  闪一下表示此时蓄电池已充满，可停止充电，拔出充电器。

3.在充电模式下，天平无法开机或出现自动关机，请将天平底部蓄电池锁定开关拨至“”处。

十二、超重报警

当秤盘上的物体质量超过开机时显示的数值后，天平显示“-----”，表示被秤物超过称量范围，应立即取下被秤物，否则会损坏天平。

十三、使用注意事项

1.使用前应仔细阅读说明书。

- 2.天平使用前先通电开机预热。
- 3.皮重和被秤物质量之和不得超过天平标示的最大称量。
- 4.若称量不准确，需用相应等级的标准砝码对天平进行校准。
- 5.如需取下天平上的秤盘，请按天平防风圈凹口处取下，若强行取下会损坏传感器。
- 6.出现错误提示，请查下表

错误提示	原因	处理方法
下横线 -----	天平零点偏负	用砝码重新校准
上横线 -----	超重报警，第九条	取下被秤物，再校准

十四、装箱清单

名称	数量
天平主机	一台
秤盘	一只
电源适配器	一只
说明书	一份

合格证	一份
保修卡	一份

十五、选配件

M1 级砝码

十六、运输/贮存

电子天平在出厂包装的情况下，允许一般交通工具运输，在运输过程中应防止受到剧烈的振动，以及雨淋和暴晒等。

电子天平应贮存在-10℃—55℃、相对湿度 RH 不大于 85%的干燥、通风的库房中，库房内不得有腐蚀性的气体和液体，贮存时间不得超过一年。

温馨提示：再好的仪器都难保不出问题。天平在保修期内，原厂包装请妥善保存，以便返厂维修。