

千分位 JA-B 电子天平  
使用说明书

## 一.概述

数字式系列电子天平是采用高稳定性传感器和单片微机组成的智能化天平。它解决了目前国内外用电阻应变式传感器带来的蠕变、线性等问题。它具有去皮重、自校、记忆、计数、故障显示等功能。本天平称量准确，快速稳定，操作简单，功能齐全，适用于工业、农业、商业、学校、科研等单位作快速测定物体的质量和数量。

### 按键说明

TARE——“去皮”或“置零”键

CAL——“校准”键

PCS——“计数”功能键

## 二.规格及性能指标

本说明书适用于以下型号规格：

型号	1003	2003	3003
准确度等级	II	II	II
最大称量	100g	200g	300g
最小称量	20mg	20mg	20mg
实际分度值 d	0.001g		
检定分度值 e	0.01g		
重复性误差	±0.002g		

最大允许 误差	载荷 m 以检定分度值 e 表示
±0.5e	0≤m≤5000
±1.0e	5000<m≤20000
±1.5e	20000<m
稳定时间	≤5 秒
工作温度	15℃~30℃，温度波动不大于 5℃/h
相对湿度	40%~80%
称盘尺寸	Φ 90mm
防风罩尺寸	187*175*210（长×宽×高）mm
外形尺寸	340*215*350（长×宽×高）mm
重量	3.2kg
电源	220V 50Hz

### 三.操作准备

打开天平包装，取出天平及配件，将天平置于稳定、平整的工作台上，安装好秤盘，调整调节脚使天平处于水平位置，应避免天平受震动、阳光照射、气流及强电磁干扰。

### 四.开机

- 1.插上电源线，连接天平主机。
- 2.打开开关，依次显示“8.8.8.8.8.8.”，“最大称量值”，“-----”，其中“-----”的显示时间视天平的使用环境而定，故勿将天

平放在风口和不稳定的工作台上。最后显示“0.000g”的称量模式，如小数点符号闪烁，即表示工作场所不稳定，不可进行以下“五”至“八”项操作。

## 五.校准天平

### 1.校准前准备

将天平置于稳定、平整的工作台上，同时避免震动、阳光照射、气流及强电磁干扰。将天平电源打开，开机后半小时进行操作，才会使校准结果更准确。

### 2.校准操作

先按“去皮”键，使天平归零。

校准：在秤盘上不加载任何物体的情况下，按住“CAL 校准”键，约过 3 秒后显示--CAL--”即刻松手，稍后显示闪烁的“校准砝码值”，将闪烁的“砝码值”的砝码置于秤盘上，显示“-----”等待状态，稍后，显示“校准砝码值”，此时，将秤盘上的砝码取下，显示变为“-----”，稍后，显示零位，校准结束。（如校准后称量还是不准确，请及时联系厂家。）

## 六.称量

- 1.将天平开机预热稳定或校准后，显示“0.000g”称量模式；

- 2.置被称物于秤盘上，即显示该物体的质量。

## 七.去皮重

- 1.置容器于秤盘上，天平显示该容器的质量；

2.按“TARE 去皮”键，天平显示零位，即已去皮重；

3. 置被称物于容器中，即显示该物体的质量。

## 八.天平计数操作

此项操作时，被称物必须大小、形状、质量一致，个体间偏差不超过 5%，且单个质量大于天平最小读数。

在秤盘上放上计数时需用的容器，不需要容器可不放，按“TARE 去皮”键，天平显示零位，然后按“PCS 计数”功能键，天平显示“10”闪烁，此时将 10 个要计数的物体置于秤盘上，然后再按“PCS 计数”功能键，天平显示“-----”，稍后显示“10”，天平进入计数模式，可进行计数操作。

## 九.超重报警

当秤盘上的物体质量超过开机时显示的数值后，天平显示“-----”，表示被称物超过称量范围，应立即取下被称物，否则会损坏天平。

## 十.使用注意事项

1.使用前应仔细阅读说明书。

2.天平使用前先通电开机预热。

3.皮重和被称物质量之和不得超过天平标示的最大称量。

4.若称量不准确，需用相应等级的标准砝码对天平进行校准。

5.如需取下天平上的圆秤盘，请将秤盘向顺时针方向旋转后取下，若强行取下会损坏传感器。

## 6.出现错误提示，请查下表

错误提示	原因	处理方法
下横线 -----	天平零点偏负	用砝码重新校准
上横线 -----	超重报警，第九条	取下被秤物，再校准
Err-1	连续开关机造成	关机 3 秒钟后再开机
Err-2	校准未完成	检查使用环境，再校准

## 十一.装箱清单

名称	数量
天平主机	一台
秤盘	一只
电源线	一条
说明书	一份
合格证	一份
保修卡	一份

## 十二.选配件

### F2 级不锈钢砝码

## 十三.

### 运输、贮存

电子天平在出厂包装的情况下，允许一般交通工具运输，在运输过程中应防止受到剧烈的振动，以及雨淋和暴晒等。

电子天平应贮存在-10℃—55℃、相对湿度 RH 不大于 85%的

干燥、通风的库房中，库房内不得有腐蚀性的气体和液体，贮存时间不得超过一年。

温馨提示：再好的仪器都难保不出问题。天平在保修期内，出厂包装请妥善保存，以便返厂维修。